

## กรณี ลูกจ้างถูกปั้นจั่นชนขาได้รับบาดเจ็บสาหัส

### ๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ/นายจ้าง

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ : บริษัท A จำกัด มหาชน (สาขา Z)

ประกอบกิจการ : ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

ที่ตั้ง : ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

๑.๒ มีจำนวนลูกจ้างรวม ๔๖ คน ชาย ๓๒ คน หญิง ๑๔ คน

แบ่งเป็นลูกจ้างรายเดือน จำนวน ๑๙ คน ลูกจ้างรายวัน จำนวน ๒๗ คน

ลูกจ้างต่างชาติ  มี  ไม่มี

(กรณีมีลูกจ้างต่างชาติ)

สัญชาติ.....เมียนมา.....จำนวนรวม.....๒๗.....คน ชาย.....๑๙.....คน หญิง.....๘.....คน

๑.๓ กำหนดวันทำงานของลูกจ้าง.....๖.....วันต่อสัปดาห์ คือ.....จันทร์ - เสาร์.....

มีวันหยุดประจำสัปดาห์.....๑.....วัน คือ.....วันอาทิตย์.....กำหนดเวลาทำงาน.....๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.....

เวลาพัก.....๑.....ชั่วโมง คือ.....๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.....มีการทำงานล่วงเวลา.....-.....วันต่อสัปดาห์ วันละ.....-.....ชั่วโมง

๑.๔ สถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง (กรณีร้ายแรง).....-.....

### ๒. ข้อมูลทั่วไป/รายละเอียดและลำดับเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ

๒.๑ ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมของสถานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (เช่น สภาพอาคารหรือสิ่งแวดล้อม/เครื่องจักร/ระบบ/การจัดการ/กระบวนการผลิต/ชนิดวัสดุหรือวัตถุดิบ/หรืออื่น ๆ)

- สภาพอาคารหรือสิ่งแวดล้อม

มีอาคารสำนักงาน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

แท่นผลิต จำนวน ๒ หลัง (แท่นผลิต ๑ และแท่นผลิต ๒)

บ้านพักคนงาน ๑ ชั้น จำนวน ๒ หลัง

- สถานที่เกิดเหตุ แท่นผลิต ๑ มีความกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร

เมื่อยืนบริเวณท้ายแท่นผลิตและหันหน้าเข้าแท่นผลิต ๑ พบว่ามีไลน์ผลิตจำนวน ๑๘ ไลน์ ไลน์ที่ ๑-๑๘ เริ่มจากขวาไปซ้ายตามลำดับ

ลักษณะแท่นผลิต ๑ มีดังนี้

หัวแท่นมีหลังคาซึ่งใช้สำหรับเป็นจุดพักระหว่างการทำงานของลูกจ้าง และเป็นที่เก็บลวดสำหรับใช้ในการผลิต ซึ่งมีขนาดต่างกัน เช่น PC WIRE ๕ mm. PC STRAND ๙.๓ mm. PC STRAND ๑๒.๔ mm. เป็นต้น

กลางแท่น ถึงท้ายแท่น เป็นที่โล่งแจ้ง ไม่มีหลังคา เป็นไลน์ผลิตและพื้นที่จัดวางผลิตภัณฑ์ที่ทำเสร็จ

ด้านขวามือติดไลน์ผลิตที่ ๑ เป็นรางปั้นจั่น

ด้านซ้ายมือติดไลน์ผลิตที่ ๑๘ และด้านหลังบริเวณต่อจากท้ายแท่นผลิต (มีพื้นที่กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร) เป็นที่จัดวางผลิตภัณฑ์ที่ทำเสร็จแล้วรอจัดส่งตามออเดอร์ เช่น คานสะพาน เส้าไฟฟ้า เส้าเข็ม เป็นต้น ซึ่งมีการจัดวางเรียงเป็นชั้นสูง

- เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ (จำนวน ชนิด ประเภท กลไกการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน

ข้อมูลการตรวจสอบ บำรุงรักษา ฯลฯ) :

๑. ปั้นจั่นขาส่งเคลื่อนที่บนราง

แท่นผลิต ๑ มีขนาด ๒๕ ตัน จำนวน ๑ ตัว ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ตัว และ ๓ ตัน จำนวน ๒ ตัว

แท่นผลิต ๒ มีขนาด ๓ ตัน จำนวน ๒ ตัว

๒. เครื่องไม่ผลิตคอนกรีต ๒ เครื่อง
๓. เครื่องดึงลวดอัดแรง จำนวน ๔ ตัว
๔. เครื่องม้วนแฉวน จำนวน ๒ เครื่อง
๕. รถลำเลียง จำนวน ๓ คัน

## - ระบบ/การจัดการ

๑. บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จำนวน ๕ คน ระดับบริหาร จำนวน ๑ คน และระดับเทคนิค จำนวน ๑ คน และแจ้งขึ้นทะเบียนแล้ว
๒. บริษัทฯ จัดให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น อบรมเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานของปั้นจั่นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ คน
๓. บริษัทฯ มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ (แบบ ปจ.๑) ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ โดยนาย ก ใบอนุญาตเลขที่ xxxx-xx-xxxx-xxxx และ xxxx-xx-xxxx-xxxx

## - กระบวนการผลิต (อธิบายพร้อมแผนภาพประกอบ)

- ขั้นตอนที่ ๑ เตรียมแบบเหล็ก ทาแบบ ตัดตั้งเหล็กปลอกและลวดอัดแรง
- ขั้นตอนที่ ๒ ดึงลวดอัดแรง
- ขั้นตอนที่ ๓ ผูกเหล็กปลอก ตรวจสอบ และจัดระยะเหล็กปลอก
- ขั้นตอนที่ ๔ ชั่งน้ำหนักวัสดุ ตรวจสอบวัสดุ ผสมคอนกรีต ทดสอบความชื้นเหลว และเตรียมลูกปูน
- ขั้นตอนที่ ๕ เทคอนกรีต
- ขั้นตอนที่ ๖ ปาดผิวหน้า กำจัดรอยสันหรือรอยนูนบนผิวคอนกรีต ให้ได้ผิวหน้าคอนกรีตที่เรียบแน่น
- ขั้นตอนที่ ๗ ประทับตราบริษัทฯ และมาตรฐานอุตสาหกรรม
- ขั้นตอนที่ ๘ บ่มคอนกรีต จากนั้นทดสอบความแข็งแรง และกำลังอัดของลูกปูน
- ขั้นตอนที่ ๙ ตัดลวด ทำการเคลื่อนย้าย และจัดเก็บ
- ขั้นตอนที่ ๑๐ จัดส่งให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อ

ในกระบวนการผลิตขั้นตอนที่ ๕ ขั้นตอนที่ ๘-๑๐ เป็นขั้นตอนที่มีการใช้ปั้นจั่น บริษัทฯ ให้ลูกจ้าง เฉพาะที่ผ่านการอบรมเท่านั้นอยู่ในบริเวณแท่นผลิต

### ๒.๒ รายละเอียด/ลำดับเหตุการณ์ (เรียงลำดับเหตุการณ์)


เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นาง ข อายุ ๓๓ ปี ลูกจ้างสัญชาติเมียนมา เป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่เตรียมแบบในไลน์ผลิต ผูกเหล็กปลอก ปาดผิวหน้าคอนกรีต ในวันดังกล่าวได้ปฏิบัติงาน ณ บริเวณแท่นผลิต ๑ โดยนาย ค ผู้จัดการแผนกผลิต/วิศวกรโยธา ให้ข้อเท็จจริงดังนี้

เวลา ๐๘.๐๐ น. นาย ค ได้ทำกิจกรรม Morning Talk ก่อนการเริ่มงานให้กับลูกจ้างทุกคน และได้ มอบหมายงานให้ นาง ข กับพวกรวม ๖ คน เตรียมการทำงานในขั้นตอนที่ ๑ - ๓ เริ่มจากไลน์ผลิตที่ ๙ เตรียม ผลิตเสาไฟฟ้า ต่อด้วยไลน์ผลิตที่ ๓ เตรียมผลิตเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง ๒๒ ซม. x หนา ๒๒ ซม. X ยาว ๖.๕ เมตร โดยกำหนดเทคอนกรีตเวลา ๑๔.๓๐ น. ทั้ง ๒ ไลน์ผลิต

เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. นาย ค ได้รับแจ้งจากนาย ง ผู้ควบคุมปั้นจั่นว่าตนและช่างอีก ๑ คน จะทำ การซ่อมโซ่และล้อของปั้นจั่นขนาด ๒๕ ตัน บริเวณฝั่งซ้าย ปั้นจั่นดังกล่าวมีการติดตั้งระบบ Inverter ควบคุม ด้วยรีโมท (remote control) จะเกิดแรงเฉื่อยเมื่อควบคุมให้ปั้นจั่นหยุดการทำงาน

เวลา ๑๔.๐๐ น. นาง ข กับพวกรวม ๖ คน ได้ผูกเหล็กปลอกจากหัวแทนไปยังท้ายแทนในไลน์ผลิตที่ ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นาย ค ได้แจ้งหัวหน้างานผ่านวิทยุสื่อสารว่าจะทำการดึงลวดอัดแรงอีกครั้งให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานออกจากไลน์ผลิต เนื่องจากขณะดึงลวดเพื่อให้ได้ตามแรงดึงที่ต้องการลวดอาจขาดและอาจเกิดอันตรายกับลูกจ้างได้

เวลา ๑๔.๐๒ น. เมื่อหัวหน้างานแจ้งให้ลูกจ้างทุกคนออกจากไลน์ผลิต นาง ข ได้รีบออกจากไลน์ผลิตที่ ๓ ไปยังฝั่งขวามือ ซึ่งเป็นรางปั้นจั่นเพียงผู้เดียว ซึ่งขณะนั้นนาย ง กำลังทำการทดสอบปั้นจั่นขนาด ๒๕ ตัน ทำให้ช่วงล่างบริเวณรอบล้อของปั้นจั่นชนขาของ นาง ข ทำให้ได้รับบาดเจ็บที่หน้าแข้งขวา ข้อเท้า นิ้วเท้า เป็นแผลฉีกขาด บริษัทฯ จึงรีบพาลูกจ้างผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

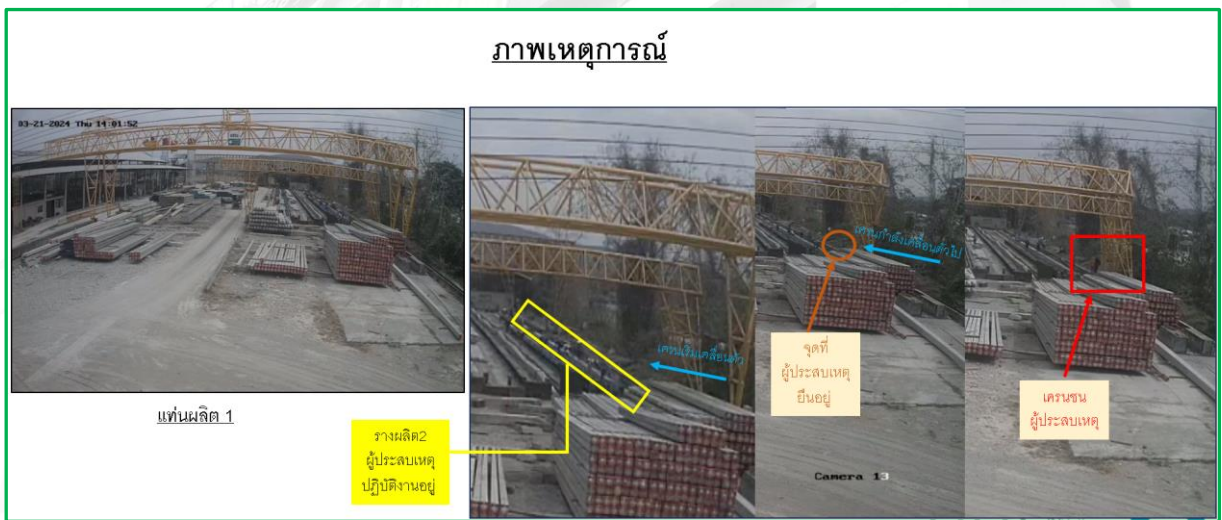

### ภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดอุบัติเหตุ

นาย จ ผู้จัดการสาขา ให้ข้อมูลว่า ในวันเกิดเหตุ ฝ่ายซ่อมบำรุงได้ทำการซ่อมระบบส่งกำลังของปั้นจั่นขนาด ๒๕ ตัน ตัวที่เกิดอุบัติเหตุ โดยนาย ง เป็นผู้บังคับปั้นจั่นเพื่อทดสอบการเคลื่อนที่ โดยยืนควบคุมด้วยรีโมทอยู่บริเวณล้อฝั่งซ้ายของปั้นจั่น แต่บริเวณล้อฝั่งขวาของปั้นจั่นชนเข้ากับขาของลูกจ้าง ซึ่งขณะนั้นไม่มีผู้ให้สัญญาณ ทำให้ผู้บังคับปั้นจั่นมองไม่เห็น ทั้งนี้ ในขั้นตอนที่มีการใช้ปั้นจั่น บริษัทฯ กำหนดให้เฉพาะลูกจ้างที่ผ่านการอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นเท่านั้นอยู่ในบริเวณแทนผลิต

บริษัทฯ ได้ส่งแบบแจ้งการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือการประสบอันตรายจากการทำงาน (สปร.๕) ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

จากข้อเท็จจริงของนาย ค ผู้จัดการแผนกผลิต/วิศวกรโยธา นาย จ ผู้จัดการสาขา และลงพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุพนักงานตรวจความปลอดภัยจึงสันนิษฐานได้ว่า สาเหตุที่ลูกจ้างถูกปั้นจั่นชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสอาจเกิดจาก

๑. ขณะมีการซ่อมบำรุงและทดสอบปั้นจั่นไม่มีการกั้นระยะการทำงานใกล้เครื่องจักรที่ปลอดภัย
๒. บริเวณพื้นที่ตรงกลางของปั้นจั่นมีการจัดวางผลิตภัณฑ์สำเร็จแล้วรอจัดส่งตามออเดอร์ เช่น คานสะพาน เสาไฟฟ้า เสาเข็ม เป็นต้น ซึ่งมีการจัดวางเป็นชั้นสูง เมื่อผู้บังคับปั้นจั่นทำการทดสอบปั้นจั่นทำให้มองไม่เห็นฝั่งตรงข้าม
๓. ไม่จัดให้มีผู้ให้สัญญาณขณะที่ผู้บังคับปั้นจั่นทำการทดสอบปั้นจั่น

### ๓. รายละเอียดการประสบอันตรายหรือความสูญเสียหรือหยุดการผลิตจากอุบัติเหตุ

๓.๑ จำนวนผู้เสียชีวิต.....คน

๓.๒ จำนวนผู้บาดเจ็บ.....๑.....คน

๓.๓ จำนวนผู้ทุพพลภาพ.....คน

ค่ารักษาพยาบาล ๒๘๗,๘๙๕.๕๓.....บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๗)

๓.๔ การสูญเสียทรัพย์สินหรืออาคารสถานที่/เครื่องจักรอุปกรณ์ -

๓.๕ อื่น ๆ

ปัจจุบันลูกจ้างผู้บาดเจ็บออกจากโรงพยาบาล พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านพักที่นายจ้างจัดให้ และมีการเดินทางไปล้างแผลและไปตรวจตามที่แพทย์นัด โดยนายจ้างได้จัดรถรับส่งและออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดจนกว่าลูกจ้างจะหายเป็นปกติ



ลักษณะบาดแผลบริเวณขาของลูกจ้างที่ถูกปั้นจั่นชน

## ๔. การวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (ที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น อธิบายลักษณะการกระทำที่ไม่ปลอดภัย สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย หรืออื่น ๆ)

จากการสอบสวนอุบัติเหตุได้ทำการวิเคราะห์ในเบื้องต้น พบว่า สาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้ เกิดจากปัจจัยดังนี้

### ๔.๑ ปัจจัยด้านคน/การกระทำที่ไม่ปลอดภัย

(๑) ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบว่ามีเครื่องช่อมบ่ารุงบ้นจัน และเข้าไปยังบริเวณรางเลื่อนของล้อบ้นจัน ซึ่งเป็นเขตอันตราย

### ๔.๒ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม/สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

(๑) ไม่มีผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับบ้นจัน  
(๒) บริเวณพื้นที่ตรงกลางของแท่นผลิตมีการจัดวางผลิตภัณฑ์เพื่อรอจัดส่งตามออเดอร์ เช่น คาน สะพาน เสาไฟฟ้า เสาเข็ม เป็นต้น ซึ่งมีการจัดวางเรียงเป็นชั้นสูง เมื่อทำการทดสอบบ้นจันทำให้ผู้บังคับบ้นจันมองไม่เห็นฝั่งตรงกันข้าม

(๓) บ้นจันมีสัญญาณแสงไฟและสัญญาณเสียงแต่ไม่ชัดเจน

### ๔.๓ ปัจจัยอื่น ๆ (เช่น การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ)

(๑) นายจ้างไม่จัดให้มีการกำหนดเขตอันตรายในกรณีที่มีการช่อมบ่ารุงบ้นจัน เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเส้นทางการทำงานของบ้นจัน

(๒) นายจ้างไม่จัดให้มีการประเมินอันตรายในการทำงาน ในงานช่อมบ่ารุงบ้นจัน

(๓) นายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน ก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

(๔) นายจ้างไม่จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพและลักษณะ ซึ่งลักษณะพื้นที่ปฏิบัติงานของลูกจ้างมีลวดเหล็ก และกองผลิตภัณฑ์คอนกรีต ที่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บจากการกระแทก/ทิ่มแทงบริเวณเท้าได้

## ๕. ข้อเสนอแนะหรือมาตรการสำหรับการแก้ไขป้องกัน

### ๕.๑ ข้อเสนอแนะหรือมาตรการแก้ไขป้องกันที่เหมาะสม (จากการเกิดอุบัติเหตุ ตามข้อ ๔)

(๑) ให้นายจ้างกำหนดเขตอันตราย จัดทำเส้นแสดงเขตอันตราย เครื่องหมายแสดงเขตอันตราย หรือเครื่องกั้นเขตอันตรายในเส้นทางที่มีการใช้งานบ้นจันเคลื่อนย้ายสิ่งของ

(๒) ให้นายจ้างจัดให้มีผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับบ้นจันตลอดระยะเวลาที่มีการใช้งาน

(๓) ให้นายจ้างจัดให้มีสัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนภัยตลอดเวลาที่บ้นจันทำงาน โดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน

(๔) ให้ประเมินความเสี่ยงก่อนการทำงาน ในงานช่อมบ่ารุงบ้นจันและอุปกรณ์ของบ้นจัน

(๕) ให้นายจ้างจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานในการช่อมแซม การบำรุงรักษาบ้นจัน

(๖) ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน ก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

(๗) ให้นายจ้างจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่ลูกจ้างทุกคนให้เหมาะสมตามสภาพและลักษณะงาน

### ๕.๒ ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน หรือมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-

## ๖. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ (ระบุ พ.ร.บ. พร้อมมาตราที่เกี่ยวข้อง/กฎกระทรวงพร้อม ข้อที่เกี่ยวข้อง)

### ๖.๑ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๘ ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง

การกำหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดทำเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการ ตรวจสอบหรือ รับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ตามมาตรฐานที่กำหนดในวรรคหนึ่ง

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึง อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

มาตรา ๒๒ ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้ มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ฯลฯ

### ๖.๒ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๕๖ ในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั่นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั่นจั่น นายจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน ที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ หากไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานดังกล่าว นายจ้างต้องดำเนินการ ให้วิศวกรเป็นผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานเป็นหนังสือ และต้องมีสำเนาเอกสารดังกล่าว ไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

รายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานตามวรรคหนึ่งต้องเป็นภาษาไทย หรือภาษาอื่นที่ลูกจ้าง สามารถศึกษาและปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงานได้

ข้อ ๖๔ นายจ้างต้องจัดให้มีสัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนภัยตลอดเวลาที่ปั่นจั่นทำงาน โดยติดตั้งไว้ ให้เห็นและได้ยินชัดเจน

ข้อ ๖๖ นายจ้างต้องจัดทำเส้นแสดงเขตอันตราย เครื่องหมายแสดงเขตอันตราย หรือเครื่องกั้นเขต อันตรายในเส้นทางที่มีการใช้งานปั่นจั่นเคลื่อนย้ายสิ่งของ

ข้อ ๗๑ ในกรณีที่ผู้บังคับปั่นจั่นไม่สามารถมองเห็นจุดที่ทำการยกสิ่งของหรือเคลื่อนย้ายวัสดุ นายจ้าง ต้องจัดให้มีผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่นตลอดระยะเวลาที่มีการใช้งาน

## ๗. ผู้สอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๕

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน